



Zurück

STEUERGERÄT

TECHNISCHE MITTEILUNG ACTIS

48685

Schaden

Oktober 2018

Service 00469

VERSION B.2

Creation : 17/09/2018

Update : 04/10/2018

Follow-up Code : Läuft

DEUTSCHE VERSION

Fahrzeugtabelle:

Gewerblicher Titel	Anwendbarkeit	Start	Ende
ZOE	BFXX	01/01/15	01/08/16

Der Vertragshändler hat das Vorhandensein von DTC 080C96 „VERUNREINIGUNG“ im PEB (2092) erkannt, ohne dass die Warnlampe in der Instrumententafel leuchtet oder eine Kundenbeanstandung vorliegt. Dies kann nach Deaktivierung/Aktivierung des Fahrzeugs oder nach Neuprogrammierung des PEB mit Softwareversion (ID005) 7400 auftreten.

Referenzdokument:
Diagnoseverfahren:
Steuergerät Leistungselektronik

Motortabelle:

Typ	Kennzahl	Start	Ende
5AQ			

Anhang

[PJ-48685 \(https://cdn.asdh.aws.renault.com/SIE/BT/Attachments/PJ-0000037568.pdf\)](https://cdn.asdh.aws.renault.com/SIE/BT/Attachments/PJ-0000037568.pdf) (...Attachments/PJ-000037568.pdf)

← **Empfohlenes** **STEUERGERÄT**

MÖGLICHE URSACHE:

Umrichter-Software.

DIAGNOSE:

Das Diagnosegerät CLIP meldet DTC 080C96 als vorhanden im PEB (2092) ohne Fahrzeugfunktionsstörung.

Der DTC verschwindet nicht und kann nicht gelöscht werden, sogar nach der kompletten Deaktivierung des Fahrzeugs oder dem Zurücksetzen der 12-V-Batterie.

Die linke Tabellenspalte zeigt den Verlauf der PEB-Neuprogrammierung (siehe PJ-000037568), die Teilenummer ist 292A60058R oder 292A60080R.

ABHILFE IM REPARATURFALL:

Nicht betätigen, diese DTC-Meldung ist irrelevant, das Fahrzeug kann zurückgegeben werden.

HINWEIS: Bei den anderen Umrichter-Teilenummern kann DTC 080C96 ebenfalls nach der Neuprogrammierung angezeigt werden. Nicht berücksichtigen. Er wird nach Deaktivierung/Aktivierung des Fahrzeugs gespeichert und kann anschließend gelöscht werden.

ABHILFE IN DER SERIE

Zukünftige Entwicklung der Umrichter-Software.

(siehe, Steuergerät Leistungselektronik)

LUP N° : Q000062092		NITG code : E611		DTC code : 080C96	
I406	Econometer: bleibt beim Einschalten der Zündung bei Null		G128	Elektrische Traktion: keine Traktion beim Anfahren	
I407	Econometer: nicht konforme Anzeige		E053	Aufladen der Fahrbatterien: Meldung "Laden nicht möglich – Kontakt blockiert"	
E030	Batterien: Kontrolllampe Batterie kalt		E049	Aufladen der Fahrbatterien: Meldung „Anschlüsse überprüfen“	
G130	Elektrische Traktion: Kraftmangel		E031	Batterien: Kontrolllampe Batterie warm	
G129	Elektrische Traktion: Traktionsverlust während der Fahrt		E048	Aufladen der Fahrbatterien: Meldung „BATTERIEAUFLADUNG NICHT MÖGLICH“	
I408	Stromverbrauch, Kilometerstand: blinkende Anzeige am Bordcomputer		I409	Stromverbrauch, Kilometerstand: Informationsanzeige falsch	
E037	Schnellaufladen der Antriebsbatterie: keine Angaben oder fehlende Angaben auf dem Navigationsbildschirm		E061	Aufladen der Antriebsbatterie: Meldung „Aufladen der Batterie mit Wechselstrom nicht möglich“	
E057	Aufladen der Antriebsbatterien: Das Aufladen dauert lange		G197	Meldung "KABEL TRENNEN"	
E028	Batterien: Kontrolllampe Min. Batterie				